



裕隆集團 - 行將企業

SAVE車輛查定認證書

Certificate Vehicle

加盟車商名稱 九驊汽車 認證書序號 A070426030601

車輛基本資料

車輛廠牌: MAZDA	出廠年月: 201412	車輛型式: MAZDA 3
排檔型式: 手自排	傳動方式: 2WD	車身號碼: JM7BM3473F11*****
車門數: 5	排氣量: 1990 CC	引擎號碼:

車輛認證報告

- 一、本車經SAVE認證車聯盟專業查定人員針對認證項目進行鑑定，並依據查定結果開立SAVE車輛認證檢測報告書
- 二、SAVE認證項目:
 - 1.車輛是否遭受泡水查定認證。
 - 2.車身號碼/引擎號碼是否異常查定認證。
 - 3.車身骨架結構是否有修復歷查定認證。
- 三、SAVE認證結果:
 - 1.本車車骨架主結構無修復跡。
 - 2.本車無車身/引擎號碼異常之情事。
 - 3.本車無遭受泡水之情事。
- 四、車骨架結構修復歷查定報告:
 - 1.左B柱外板、水箱上支架、左前劍尾、左後輪弧內板有修復跡。
 - 2.車底板有凹陷跡。
- 五、其他溫馨提醒:

無。

認證工程師 顏正倫

鑑定日期 2026/03/06

本查定認證書限授權上述SAVE加盟車商使用，如交易或移轉、轉售予其他車商或第三人，本查定認證書自動失效。



裕隆集團 - 行將企業

SAVE認證車輛查驗報告

Car Condition Report

加盟車商名稱 九驊汽車 認證書序號 A070426030601

車輛基本資料

車輛廠牌: MAZDA	出廠年月: 201412	車輛型式: MAZDA 3
排檔型式: 手自排	傳動方式: 2WD	車身號碼: JM7BM3473F11*****
車門數: 5	排氣量: 1990 CC	引擎號碼:

車輛總結報告 (各系統檢查&確認項目)

- 一、引擎系統檢測結果報告:
引擎滲漏油。
- 二、變速箱系統檢測結果報告:
變速箱滲漏油。
- 三、電氣系統檢測結果報告:
本系統經檢查確認未發現可疑跡象。
- 四、轉向系統檢測結果報告:
轉向系統異音。

認證工程師 顏正倫 鑑定日期 2026/03/06

本查定認證書限授權上述SAVE加盟車商使用，如交易或移轉、轉售予其他車商或第三人，本查定認證書自動失效。



裕隆集團 - 行將企業

SAVE車輛查定認證書

Certificate Vehicle

加盟車商名稱 九驛汽車 認證書序號 A070426030601

車輛基本資料

車輛廠牌: MAZDA 出廠年月: 201412 車輛型式: MAZDA 3
排檔型式: 手自排 傳動方式: 2WD 車身號碼: JM7BM3473F11*****

車身外觀鈹修與更換註記

- | | | |
|--------------|----------------|---------------|
| 1. 左前葉子板 有更換 | 2. 引擎蓋 有更換 | 3. 右前葉子板 有鈹修 |
| 4. 左戶定外板 有鈹修 | 5. 左前門 有鈹修 | 6. 左前A柱外板 |
| 7. 右前A柱外板 | 8. 右前門 | 9. 右戶定外板 |
| 10. 左B柱外板 | 11. 右B柱外板 | 12. 左後門 有更換 |
| 13. 車頂 有鈹修 | 14. 右後門 | 15. 左後葉子板 有鈹修 |
| 16. 左後C柱外板 | 17. 右後C柱外板 | 18. 右後葉子板 有鈹修 |
| 19. 左後D柱外板 | 20. 後行李箱蓋(後尾門) | 21. 右後D柱外板 |



※若有鈹修或更換如上述註記，無異常則空白不註記。

認證工程師 顏正倫 鑑定日期 2026/03/06

本查定認證書限授權上述SAVE加盟車商使用，如交易或移轉、轉售予其他車商或第三人，本查定認證書自動失效。



裕隆集團 - 行將企業

SAVE車輛查定認證書

Certificate Vehicle


加盟車商名稱 九驛汽車 認證書序號 A070426030601

車輛基本資料

車輛廠牌: MAZDA 出廠年月: 201412 車輛型式: MAZDA 3
排檔型式: 手自排 傳動方式: 2WD 車身號碼: JM7BM3473F11*****

車體結構損傷與修復註記

- | | | | | |
|-------------|------|-------------|------|----------------|
| 1. 水箱上支架 | 有修復跡 | 2. 左前劍尾 | 有修復跡 | 3. 左前避震器座前端 |
| 4. 左前車大樑 | 有損傷痕 | 5. 水箱下支架 | 有修復跡 | 6. 右前車大樑 |
| 7. 右前避震器座前端 | | 8. 右前劍尾 | | 9. 左前避震器座 |
| 10. 右前避震器座 | | 11. 防火牆 | | 12. 左前A柱內板 |
| 13. 左側戶定內板 | | 14. 左側車底板 | 有損傷痕 | 15. 左側側樑 |
| 16. 車底板(中) | | 17. 右側側樑 | | 18. 右側車底板 |
| 19. 右側戶定內板 | | 20. 右前A柱內板 | | 21. 左B柱內板 |
| 22. 後座椅車底板 | | 23. 右B柱內板 | | 24. 左C柱內板 |
| 25. 左後避震器座 | | 26. 後箱左底板內側 | | 27. 左後大樑 |
| 28. 後箱內底板 | | 29. 右後大樑 | | 30. 後箱右底板內側 |
| 31. 右後避震器座 | | 32. 右C柱內板 | | 33. 後箱外底板(備胎室) |
| 34. 左D柱內板 | | 35. 後尾板 | | 36. 右D柱內板 |
| 37. 左後輪弧內板 | 有修復跡 | 38. 右後輪弧內板 | | |

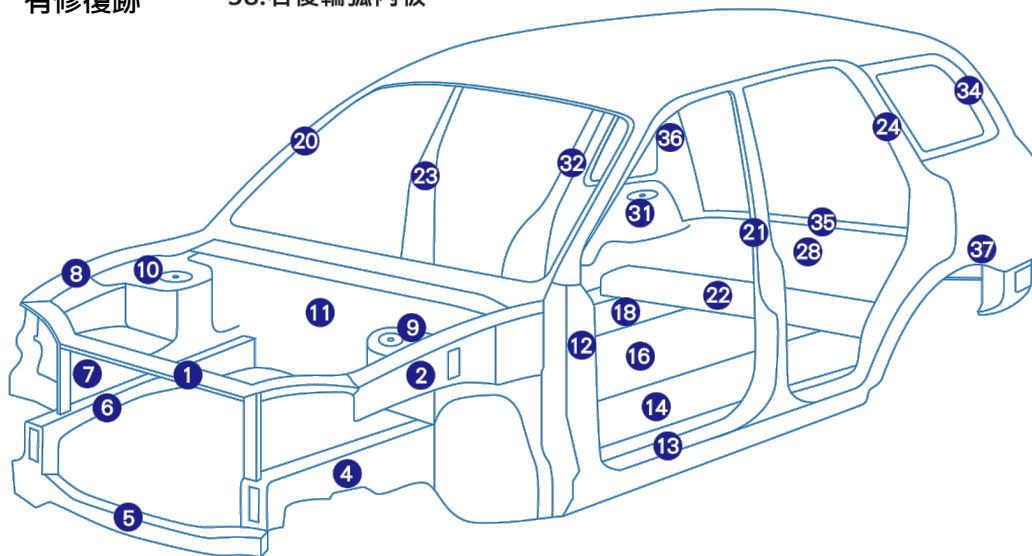

※若有鈑修或更換如上述註記，無異常則空白不註記。

認證工程師 顏正倫 鑑定日期 2026/03/06

本查定認證書限授權上述SAVE加盟車商使用，如交易或移轉、轉售予其他車商或第三人，本查定認證書自動失效。